

# Superwand PRO

Le panneau d'isolation thermique  
par l'intérieur.



Mise en œuvre  
plus simple grâce  
**aux bords  
biseautés**

le pare-vapeur intégré  
(aluminium laminé) **stoppe  
l'apparition de condensation**

**une isolation thermique optimale**  
avec un épaisseur minimale

avec **pare-  
vapeur** intégré

Extrêmement **résistant à la  
pression** et stable en raison de la  
**plaque en PU de haute densité**

**Idéal pour des travaux de rénovation,**  
car ne nécessite aucune modification des  
portes, des fenêtres, etc.

Se laisse **sans autre facilement  
tapisser, peindre, crépir ou même  
carreler**

# Instruction et guide de pose



Préparation 1

## ► 1. Préparation

Préparation du support : Le fond doit être sain, sec, absorbant, adhérent, solide, propre, plat, dégraissé et dépoussiéré. Si nécessaire préparer le fond avec une préparation adaptée (fixateur), compris les anciens papiers peints. En cas de moisissure présente, l'enlever en la lavant avec un traitement antifongique (pas à sec).



Encollage des panneaux 2

## ► 2. Encollage des panneaux


Appliquer la colle Superwand sur toute la surface des panneaux ou directement sur le mur avec une spatule crantée 4-5 mm (C1 / B4) (consommation env. 1,5 à 2,0 kg/m<sup>2</sup>). Appliquer les panneaux du bas vers le haut, prendre soin qu'ils touchent bien au sol et au plafond. Ajuster bord à bord en quinconce. Exercer une légère pression sur les panneaux à l'aide du rouleau à maroufler ou au moyen d'une planche en bois dur et d'un marteau en caoutchouc.



Temps de séchage 3

## ► 3. Temps de séchage

En fonction de la température du support et de l'air ambiant laissez sécher au moins 5 jours. Dans les cas extrêmes (mois d'hiver) le temps de séchage peut augmenter. En tout cas, effectuer un test de collage avant.

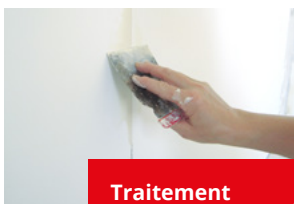

Traitement des joints 4

## ► 4. Traitement des joints

Lisser et égaliser les joints avec un mastic (enduit de lissage) à base de dispersion (nous recommandons fortement l'utilisation d'un mastic à base de dispersion prêt à l'emploi). Remplir les éventuels interstices plus importants avec des bandes de panneaux Superwand PRO (même valeur d'isolation) que vous aurez découpés, égaliser / lisser.



Finition 5

## ► 5. Finition

Pour éviter les fissures, recouvrir les joints avec une bande à joints et lisser avec de l'enduit à base de dispersion. Si l'on a affaire à des papiers peints délicats ou peu épais, il est recommandé de poser d'abord un voile de rénovation. Dans ce cas il n'est pas nécessaire d'appliquer la bande à joint pour égaliser les joints. Pour poser un papier peint, il est nécessaire d'appliquer un primaire d'accrochage ou un pré-encollage.

Etant donné que le Superwand PRO bloque le transfert de vapeur et ne peut pas absorber l'humidité, les papiers peints sont à coller avec peu de colle. Si l'on a affaire à des papiers peints spéciaux (ex. : vinyle, textile, métallique) demander les conseils du fournisseur du papier peint. Même après la pose des panneaux, un chauffage et une ventilation adéquats sont nécessaires.

## ► Matériel

Mousse rigide de polyuréthane, avec pare-vapeur intégré et un tissu de cellulose pour travaux de pose de revêtements légers, extrêmement résistant à la pression.

### Conductivité thermique mesurée

$\lambda = 0,026 \text{ W/mK}$



Économie d'énergie jusqu'à 54 % avec une isolation avec Superwand PRO de 50 mm.

## ► Conditionnement

### Superwand PRO

Format des panneaux : 78 x 123 cm

| No. art. | épaisseur | carton à   |
|----------|-----------|------------|
| 33500    | 30 mm     | 5 panneaux |
| 33501    | 50 mm     | 3 panneaux |

### Superwand panneau embrasure

Format des panneaux : 39 x 125 cm

| No. art. | épaisseur | carton à    |
|----------|-----------|-------------|
| 33005    | 5 mm      | 20 panneaux |

### Superwand équerre isolante

Format équerre : 30 x 100 cm

| No. art. | épaisseur | carton à    |
|----------|-----------|-------------|
| 33105    | 20/3 mm   | 10 équerres |

### Superwand protection des bords

Équerre alu : 2 x 14 mm en deux parties

| No. art. | rouleau de |
|----------|------------|
| 33150    | 30 m       |

► Envoyer par FAX au numéro : **+41 (0)32 636 23 09**  
Ou bien par E-mail à : **info@korff.ch**

Nous souhaiterons

- bénéficier d'un conseil gratuit sur Superwand PRO
- recevoir des échantillons et des informations prix
- obtenir de plus amples informations

Société/cachet

## Conseils importants

### ► Nouveauté : Colle Superwand Express :

Avec la nouvelle colle Superwand Express le temps de séchage se réduit à 24 heures.



### ► Remarque pour fonds bloqués (non absorbantes) :

Nous recommandons l'utilisation de la colle **PUFAS pufaplast V30** pour l'encollage des panneaux.

### ► Conseil pour la finition :

Pour remplir les interstices et lisser les joints des panneaux nous recommandons l'utilisation de l'**enduit Pufas Instant**.